

## (費用対効果分析説明資料)

事業名	道路改築事業(国道改築事業)	地区名等	国道279号(二枚橋BP)
-----	----------------	------	---------------

## 【費用対効果の算定内容】

## 1. 費用対効果の算定根拠

算定の考え方は「公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針(平成20年6月国土交通省)」による。また、具体的な算定手法については、「費用便益分析マニュアル(平成20年11月 国土交通省道路局 都市・地域整備局)」及び「道路事業における県独自の費用便益分析実施要綱(平成22年3月 青森県)」によった。

本マニュアルにおいては、社会的余剰を便益(B)とし、整備に係る総費用及び維持修繕費を現在価値に割り引いたものを費用(C)として評価するものである。

再評価においては、技術指針の考え方により、「事業全体の投資効率性」と、再評価時点までに発生した既投資分のコストや既発現便益を除いた「残事業の投資効率性」の両者による評価とするものとした。

## 2. 事業全体の投資効率性

(1)道路整備に要する費用(便益を算出する事業延長L = 4.1 km)

C: 総費用 = 5,398 百万円

総費用算出根拠

道路整備に要する費用から消費税及び用地取得に要する費用を除いたものに、供用後50年間の維持管理費を加えたものを現在価値化したもの。

(単位:百万円)

費用区分	事業費	用地費	維持修繕費	総費用
単純合計	4,533	396	1,015	5,152
現在価値	5,105	39	332	5,398

(2)道路整備による便益

B: 総便益 = 7,530 百万円 B': 修正総便益 = 10,828 百万円

総便益算出根拠

道路整備によりもたらされる社会的余剰として、整備後50年間、各項目について整備があった場合の費用から整備がなかった場合の費用を除いた額を便益として、それぞれ現在価値化したものの合計。

(単位:百万円)

便益区分	時間短縮	走行費用減少	交通事故減少	冬期	防災	総便益	地域修正係数	修正総便益
初年便益	353	56	6	105		520		
現在価値	5,105	822	90	1,513		7,530	1.438	10,828

## 3. 残事業の投資効率性

(1)道路整備に要する費用(便益を算出する事業延長L = 4.1 km)

C1: 総費用 = 1,732 百万円

総費用算出根拠

道路整備に要する費用から消費税及び用地取得に要する費用を除いたものに、供用後50年間の維持管理費を加えたものを現在価値化したもの。

(単位:百万円)

費用区分	事業費	用地費	維持修繕費	総費用
単純合計	1,797	20	1,015	2,792
現在価値	1,402	2	332	1,732

(2)道路整備による便益

B1: 総便益 = 7,530 百万円 B1': 修正総便益 10,828 百万円

総便益算出根拠

道路整備によりもたらされる社会的余剰として、整備後50年間、各項目について整備があった場合の費用から整備がなかった場合の費用を除いた額を便益として、それぞれ現在価値化したものの合計。

(単位:百万円)

便益区分	時間短縮	走行費用減少	交通事故減少	冬期	防災	総便益	地域修正係数	修正総便益
初年便益	353	56	6	105		520		
現在価値	5,105	822	90	1,513		7,530	1.438	10,828

## 【費用対効果分析の結果】

(事業全体)

費用便益比 B / C (再評価時点・事業全体) = 7,530百万円 / 5,398百万円 = 1.39

修正費用便益比 B' / C (再評価時点・事業全体) = 10,828百万円 / 5,398百万円 = 2.01

(残事業)

費用便益比 B1 / C1 (再評価時点・残事業) = 7,530百万円 / 1,732百万円 = 4.35

修正費用便益比 B1' / C1 (再評価時点・残事業) = 10,828百万円 / 1,732百万円 = 6.25

[全体計画]


(1) 事業実施箇所位置図



(2) 詳細位置図



(3) 全体計画平面図

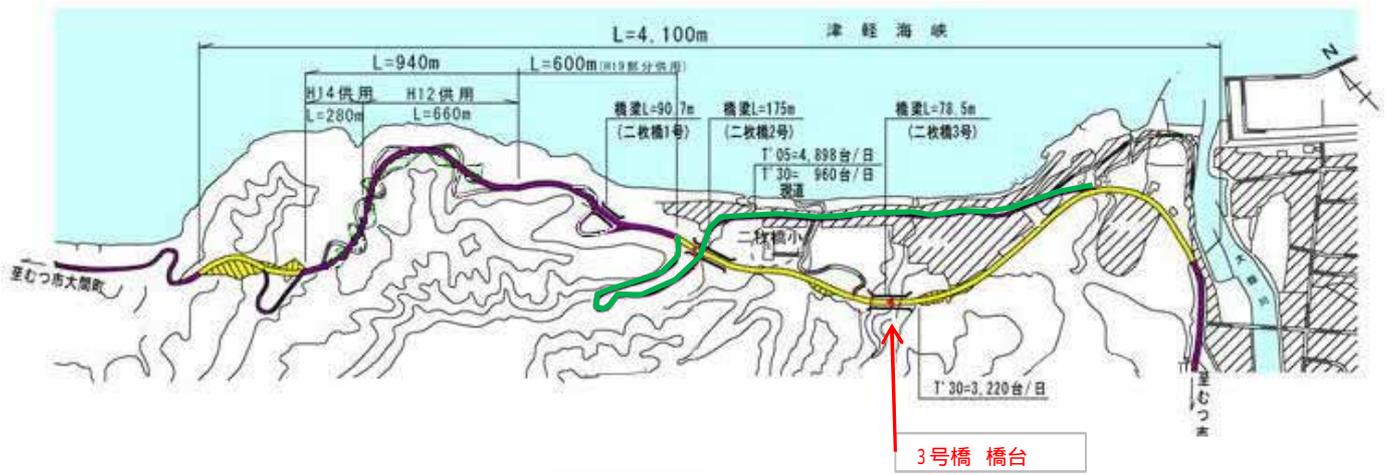


(凡例)

<span style="color: green;">■</span>	現道
<span style="color: purple;">■</span>	舗装済み
<span style="color: red;">■</span>	H2.2実施箇所
<span style="color: yellow;">■</span>	H2.3以降実施箇所

(構造図)

標準横断面図

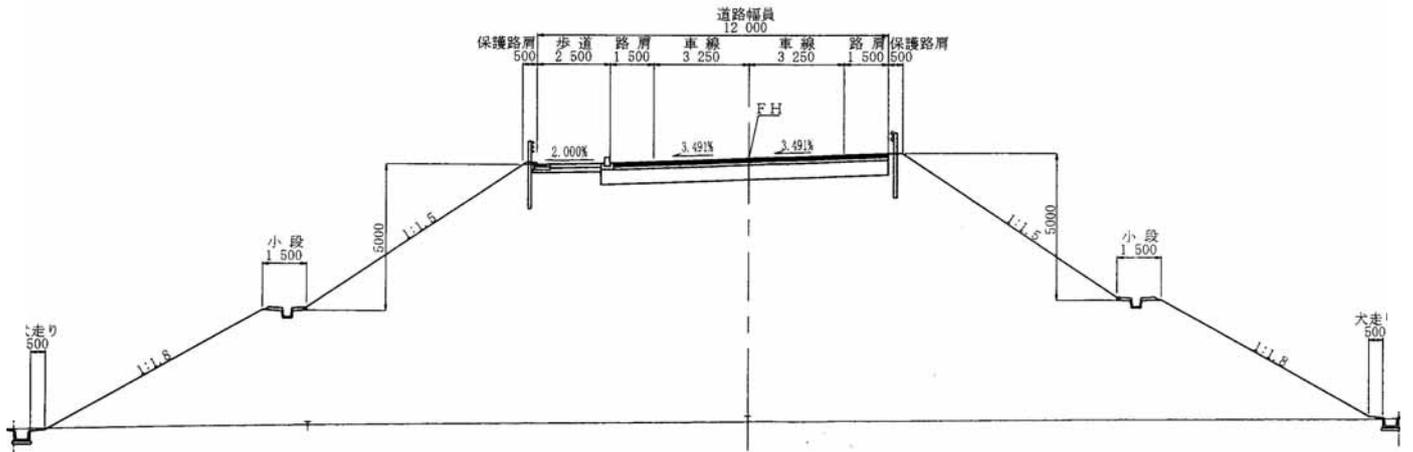

【現道の状況】



歩道が未整備であるため、歩行者の安全が確保されていない。



道路幅員が狭いことから、急カーブ区間において大型車が車線をはみ出すため、危険な状況となっている。



冬期において道路有効幅員が減少し、大型車のすれ違いが困難な状況となっている。