

# 「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく 青森圏域の減災に係る取組方針(案) 【第2期】



# 令和4年 月 日

# 青森圏域大規模氾濫時の減災対策協議会

青森市、平内町、今別町、外ヶ浜町、蓬田村、野辺地町、横浜町、 青森地方気象台、青森県

# 「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく 青森圏域の減災に係る取組方針

# 目 次

1.	はじめに	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
2.	本協議会の構成員													3
3.	青森圏域(県管理河川)の概要		•											4
	(1) 地形的特徴等	•	•				•	•	•	•	•			4
	(2) 過去の被害状況と河川改修の経緯	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		6
	(3) 河川の整備状況と重要水防箇所	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	9
4.	現状の取組状況及び課題													11
	(1) 情報伝達、避難計画等に関する事項	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	11
	(2) 水防に関する事項	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	15
	(3) 氾濫水の排水、施設運用等に関する事項	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	18
5.	減災のための目標													19
	(1) 減災のための目標	•	•				•	•	•	•	•			19
	(2) 取組の方向性	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	19
6.	概ね5年で実施する取組													20
	(1) 円滑かつ迅速な避難のための取組	•	•				•	•	•	•	•		•	20
	(2) 被害軽減のための取組	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	24
	(3) 氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する取組	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	25
7	フォローアップ													26

# 1. はじめに

平成27年9月関東・東北豪雨では、流下能力を上回る洪水により利根川水系鬼怒川の堤防が決壊し、氾濫流による家屋の倒壊・流出や広範囲かつ長期間の浸水が発生した。また、これに住民避難の遅れも加わり、近年の水害では例を見ないほどの多数の孤立者が発生する事態となった。

こうした背景から設置された「社会資本整備審議会河川分科会大規模氾濫に対する減災のための治水対策検討小委員会」の答申を踏まえ、国土交通省では、「施設では守り切れない大洪水は必ず発生するもの」との考えに立ち、社会全体でこれに備えるため、国管理河川を中心に、ハード・ソフトー体となった「水防災意識社会再構築ビジョン」の取組を進めてきた。

このような中、平成28年8月の台風第10号等の一連の台風によって、中小河川で氾濫が発生し、逃げ遅れによる多数の死者や甚大な経済被害が発生した。この災害を受け、とりまとめられた同委員会の答申を踏まえ「水防災意識社会」の再構築に向けた取組を中小河川も含めた全国の河川でさらに加速させ、全ての地域において減災のための取組を推進していくことが求められることとなった。

これらを踏まえ、青森圏域の県管理河川において、河川管理者、県、国、市町村等が減災のための目標を共有し、ハード対策とソフト対策を一体的、計画的に進めるために、「青森圏域大規模氾濫時の減災対策協議会」を平成29年5月24日に設立し、その第1期として、令和3年度までの概ね5年間で行う取組方針を設定、実施してきた。

本協議会では、青森圏域の地形的特徴や被害状況をはじめ、減災に係る取組状況等の共有を図り、青森圏域の大規模水害に対し、円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動及び円滑かつ迅速な氾濫水の排水を実現するため、第2期として、河川管理者、県、国、市町村が令和8年度までの概ね5年で行う取組方針をとりまとめ、進捗状況を定期的に確認するなどフォローアップを実施し、様々な取組を実施するものである。

他方、令和2年7月豪雨や令和元年東日本台風など、毎年のように全国各地で 激甚な水災害(水害や土砂災害)が発生し、さらに今後は気候変動の影響によ り、さらなる水災害の激甚化・頻発化が予測されている。このような水災害リス クの増大に備えるため、市街地などの氾濫域も含めて一つの流域としてとらえ、 その流域全体のあらゆる関係者が協働し、流域全体で水害を軽減させる総合的な 治水対策である「流域治水」が令和2年度から展開されている。

具体的には、本協議会と並行して「流域治水協議会」が設置され、流域全体で 取組むべきハード・ソフト対策の全体像である「流域治水プロジェクト」が策定 され、各関係機関において取組が実施されているところである。

「流域治水プロジェクト」には本取組方針の第1期で位置づけたハード対策等が取り入れられていることから、第2期の取組方針作成に当たってはこれらを削除し、避難及び水防活動等を中心として取りまとめることとした。

なお、本取組方針における各取組も「流域治水プロジェクト」の「被害の軽減、早期復旧・復興のための対策」として位置づけられ、共有・実施することとされている。

今後、本協議会の各構成機関は、本取組方針に基づき連携して減災対策に取り 組むこととする。なお、本方針は、本協議会規約第5条に基づき作成したものであ る。

#### (経緯)

平成29年5月 当初(第1期)取組方針作成

令和 2年6月 取組方針改定

「大規模広域豪雨を踏まえた水害対策のあり方について」

(社会資本整備審議会 平成30年12月)を踏まえた変更

令和 4年3月 第2期取組方針作成

# 2. 本協議会の構成員

本協議会の構成員とそれぞれの構成員が所属する機関(以下「構成機関」という。)は、以下のとおりである。

構成機関	構成員
青森県	知事
青森市	市長
平内町	町長
今別町	町長
外ヶ浜町	町長
蓬田村	村長
野辺地町	町長
横浜町	町長
気象庁 青森地方気象台	台長
青森県	県土整備部長
青森県	危機管理局長
青森県	東青地域県民局 地域整備部長
青森県	上北地域県民局 地域整備部長

本協議会のアドバイザーは、以下のとおりである。

# アドバイザー

国土交通省 東北地方整備局 河川部

国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所

### 3. 青森圏域(県管理河川)の概要

#### (1) 地形的特徴等

青森圏域は、青森県の中央に位置し、青森市、平内町、今別町、外ヶ浜町、蓬田村、野辺地町、横浜町の1市5町1村で構成され、陸奥湾に面し、南部の八甲田山系、竜飛崎、夏泊半島など自然環境に恵まれており、縄文時代の三内丸山遺跡や平安時代の蓬田城跡、商港として栄えた野辺地港などがある。

面積は、約1,554kmで、青森県全体の16%を占めている。主な河川は、 圏域南部では八甲田山系から陸奥湾に注ぐ、二級河川堤川、圏域西部には津軽半 島中部の山地から津軽海峡や陸奥湾に注ぐ二級河川蟹田川などがある。

本協議会では、青森圏域の二級河川33水系46河川、管理延長252.2km を減災対策の対象とする。



### 4青森圏域

- 1. 青森市
- 2. 平内町
- 3. 今别町
- 4. 外ヶ浜町
- 5. 蓬田村
- 6. 野辺地町
- 7. 横浜町

	協議会名	設立年											
一級	一級河川												
1	岩木川等大規模水害に備えた減災対策協議会	H28年設立											
2	馬淵川大規模水害に備えた減災対策協議会	H28年設立											
3	高瀬川大規模氾濫時の減災対策協議会	H28年設立											
二級	河川												
4	青森圏域大規模氾濫時の減災対策協議会	H29年設立											
⑤	三八・上北圏域大規模氾濫時の減災対策協議会	H29年設立											
6	西北圏域大規模氾濫時の減災対策協議会	H29年設立											
7	むつ圏域大規模氾濫時の減災対策協議会	H29年設立											

# ・青森圏域の県管理河川一覧

番号	等級	水系名	(幹川名)	河川名	支派川 次数	管理延長(Km)	沿川市町村名
1	2 級		堤川	堤川	幹川	27.8	青森市
2	2 級		<i>''</i>	駒込川	1 次	17.7	青森市
3	2 級	18 111	<i>''</i>	横内川	1 次	6.5	青森市
4	2 級	堤川	"	合子沢川	1 次	5.7	青森市
5	2 級		"	牛館川	1 次	2.5	青森市
6	2 級		11	入内川	1 次	0.6	青森市
7	2 級	* <del>+</del>	沖館川	沖館川	幹川	4.4	青森市
8	2級	沖館川	<i>''</i>	西滝川	1 次	8.3	青森市
9	2 級		小湊川	小湊川	幹川	6.5	平内町
10	2 級	小湊川	<i>''</i>	盛田川	1 次	5.4	平内町
11	2 級		盛田川	明神川	2 次	4.2	平内町
12	2 級	*** **** 10k 101	瀬辺地川	瀬辺地川	幹川	4.5	蓬田村
13	2 級	瀬辺地川	<i>''</i>	小川平川	1 次	2.9	蓬田村
14	2 級	元宇鉄川		元宇鉄川		0.6	外ヶ浜町
15	2 級	算用師川		算用師川		2.8	外ヶ浜町
16	2 級	増川川		増川川		4.5	外ヶ浜町
17	2 級	長川		長川		3.0	今別町
18	2 級	今別川		今別川		8.8	今別町
19	2 級	湯ノ沢川		湯ノ沢川		1.3	外ヶ浜町
20	2級	蟹田川		蟹田川		15.7	外ヶ浜町
21	2 級	広瀬川		広瀬川		5.3	蓬田村
22	2級	阿弥陀川		阿弥陀川		4.0	蓬田村
23	2級	四戸橋川		四戸橋川		1.5	蓬田村
24	2級	六枚橋川		六枚橋川		3.2	青森市
25	2級	内真部川		内真部川		4.6	青森市
26	2 級	奥内川		奥内川		2.0	青森市
27	2級	瀬戸子川		瀬戸子川		2.0	青森市
28	2 級	天田内川		天田内川		5.0	青森市
29	2 級	新城川		新城川		8.5	青森市
30	2 級	赤川		赤川		7.0	青森市
31	2級	沼川		沼川		2.9	青森市
32	2級	野内川		野内川		6.5	青森市
33	2 級	貴船川		貴船川		0.7	青森市
34	2 級	根井川		根井川		3.5	青森市
35	2 級	浅虫川		浅虫川		2.3	青森市
36	2 級	長沢川		長沢川		2.5	平内町
37	2 級	清水川		清水川		14.3	平内町
38	2 級	堀差川		堀差川		4.0	平内町
39	2 級		野辺地川	野辺地川	幹川	17.1	野辺地町
40	2 級	野辺地川	<i>''</i>	枇杷野川	1 次	5.0	野辺地町
41	2 級	エ) /2 /2 /1 / I	"	与田川	1 次	1.6	野辺地町
42	2 級		"	湯沢	1 次	0.4	野辺地町
43	2 級	三保川	三保川	三保川	幹川	4.6	横浜町
44	2 級	<b>一</b> 体川	"	平山沢川	1 次	2.1	横浜町
45	2 級	鶏沢川		鶏沢川		2.2	横浜町
46	2 級	桧木川		桧木川		5.5	横浜町
		33 水系		46 河川		252.2Km	

#### (2) 過去の被害状況と河川改修の状況

青森市街地は、これまで堤川の氾濫により、昭和10年8月、昭和33年9月、昭和44年8月、昭和52年8月と度重なる洪水被害を受けてきた。

特に、昭和44年8月23日から24日に台風第9号がもたらした大雨により 堤川の本・支川で氾濫し、青森市は浸水家屋8千戸を超えるそれまでにない大水 害を受けた。





堤川の本格的な治水事業は、昭和43年度に河口から新妙見橋までの4.4km 区間及び支川駒込川のJR東北本線鉄道橋までの1.7km区間について着手した のが始まりで、昭和44年8月洪水を契機に、河道改修事業を実施するとともに、 昭和49年度から下湯ダムの建設(昭和63年度完成)に着手している。

その後、昭和52年8月には、横内川、合子沢川の支川を中心に洪水被害を受け、横内川下流部に治水緑地を計画して昭和59年度から遊水地と併せて、横内川、合子沢川の河道改修に着手し、平成27年度までに整備を完了した。

牛館川は、総合流通団地や工業団地といった開発造成が行われ、宅地化も進んだことから、河道改修が進められ、平成6年度に青森野内環状線上流に防災調節池の建設に着手し、平成12年度に完成した。

堤川については、平成3年度までに石森橋から新妙見橋までの整備を終え、下 荒川橋から荒川橋上流を平成4年度まで、新妙見橋から牛館橋を平成23年度ま でに整備を完了している。



番号	3	区名	事業 延長等	器。随	事業費 (百万円)	
D.		規則工区	4,400m	但和43年度~平成 3年度		
	提川流域 治水対策 事要			昭和43年度一昭和63年度		
				<b>昭和59年度一平成27年度</b>	<b>8</b> 933,567	
		含子沢工区	1,100m	昭和59年推一平成27年雇		
		治水線地工区		昭和59年度一平成15年度		
(8)	地川周部改	<b>東華</b>	700m	驱和54年度一平成 4年度	¥9 250	
(2)	地川河川改良	東車架	1,720m	平成 8年度~平成23年度	<b>89</b> 350	
	特品川河川	放弃事業	-	平成29年度~		
31	牛龍川都市(	<b>基盤河川改雄事業</b>	1,580m	平成 元年度~平成21年度	19 1.830	
10	牛雞川助災調	<b>月節治事業</b>	A=9.1ha	平成 6年度~平成12年度	PS 3.012	
+	下海ダム環境	982	09274B	昭和47年度一昭和63年度	F3 47.200	
12	BEZダム雑誌	2事業	■35代 コングリートが立	能和57年度~		

新城川では、昭和49年8~9月、昭和62年8月、平成2年9月、平成5年 8月、平成10年8月、平成14年8月と洪水被害を受けてきた。

平成2年9月 台風第19号による浸水状況



平成14年8月 豪雨による浸水状況



新城川における治水対策は、昭和40年7月豪雨を契機に昭和41年度より河口からJR奥羽本線鉄道橋までの約4,100m区間について中小河川改修事業として着手した。その後、昭和49年の台風第18号により大きな被害を受けたJR奥羽本線鉄道橋の下流3,500m区間を災害復旧助成事業で昭和52年度までに整備するとともに、河口側の約600m区間についても中小河川改修事業で整備を進め、昭和54年度までに完了している。

鉄道橋より上流区間については、昭和39年度より局部的に改修していたが、昭和55年度からは中小河川改修事業(総合流域防災事業)を鉄道橋より上流1,500mまで延伸するとともに、平成7年度からは鉄道橋・道路橋緊急対策事業も併せて整備を進め、平成24年度に完了している。



蟹田川では、昭和43年8月の豪雨により、甚大な被害を受けたことから、災害復旧助成事業により河口から約2,000m区間、南沢地区1,300m区間及び高石股沢3,800m区間の合わせて7,100m区間において、掘削、築堤、護岸等を実施し、昭和48年度に完了している。

その後、平成4年度から県単独事業により、局部的な河川改修を行うとともに、 平成14年、平成17年と水害が頻発したことから、JR橋上流より南沢地区に おいても河道掘削、築堤等を行い平成28年度に完了している。



野辺地川では、昭和44年8月、昭和48年9月、昭和52年8月と度々洪水による被害が発生し、近年においては、平成2年、平成6年、平成10年、平成11年に被害が発生している。

野辺地川における治水事業としては、下流部を中心に被害を受けた昭和48年、昭和52年の水害を契機として、昭和55年度より河口から上流枇把野川合流点までの1,500m区間を対象に小規模河川改修事業(広域河川改修事業)に着手したのがはじまりで、築堤、掘削、河道の拡幅等が行われた。

また、同年度より、本川上流部で清水目ダムの建設が進められ、平成13年度 に完了している。

支川枇杷野川においても、昭和46年度より、野辺地川合流点から上流900 m区間を対象に、局部改良事業に着手し、昭和62年度に完了している。

# (3) 河川の整備状況と重要水防箇所

・青森圏域の河川の整備状況 青森県全体の整備率が39.5%であるのに対して、青森圏域は52. 0%となっている。

(令和3年3月末現在)

### 〇整備状況(県管理区間)

(km)

区分		河川数		指定	要改修延長	整備	i水準以_	Ł	進抄	<b>歩率</b>	整備水準以下又
	水系数		延長	(A)	施設完成 (B)	施設 暫定	計(C)	(B)/(A)	(C)/(A)	は未着手	
一級河川	3	129	918.4	658.5	151.7	67.1	218.8	23.0%	33.2%	439.7	
二級河川	79	157	1,003.4	558.0	203.7	58.5	262.2	36.5%	47.0%	295.8	
計	82	286	1,921.8	1,216.5	355.4	125.6	481.0	29.2%	39.5%	735.5	

(令和3年3月末現在)

#### 〇圏域別整備状況

(km)

												指定	要改修延長	整備	i水準以_	Ł	進抄	<b>歩率</b>	整備水準以下又	
圏域名	4 水系数	河川数	延長	(A)	施設完成 (B)	施設 暫定	計(C)	(B)/(A)	(C)/(A)	は未着手										
青森	33	46	251.3	183.7	74.0	21.6	95.6	40.3%	52.0%	88.1										
三八· 上北	8	37	374.5	187.5	43.1	17.2	60.3	23.0%	32.2%	127.2										
西北	17	26	184	76.0	38.3	6.5	44.8	50.4%	58.9%	31.2										
むつ	21	48	193.5	110.8	48.3	13.2	61.4	43.6%	55.5%	49.3										

	整備水準	時間雨量40mm相当の降雨による水害を防止できる。
	整備水準以上	流下能力が整備水準以上の安全度を有する。
用語の定義	整備水準未満	流下能力が整備水準以上の安全度を下回る。
用品のた我	施設完成	一定計画に基づく河川管理施設が完成している。
	施設暫定	一定計画に基づく河川管理施設は未完成であるが特定の工種は整備済。 (例:築堤護岸完、掘削残)

# ・ 青森圏域の重要水防箇所

青森圏域で管理する46河川、252.2kmに対し、重要水防箇所は、34河川、204.4km(両岸計)となっている。

					重要水防区間延長							
水系名	ı	3	可川名	A 重要水防区間 延長(m) 水防上最も重要な区間	B 重要水防区間 延長(m) 水防上重要な区間	A+B 総延長(m)						
			堤川	1,800	2,600	4,400						
堤川		駒込川		1,600		1,600						
		入内川		150	150	300						
		ħ.	黄内川	8,540		8,540						
			·子沢川	8,200		8,200						
			+館川	1,900		1,900						
:市 &党 []	沖館川		中館川	380		380						
/円貼り	沖館川		西滝川	6,600	4,600	11,200						
小法口		豆	盛田川	2,580	4,200	6,780						
小湊川	'	Ą	明神川	1,600		1,600						
瀬辺地	Ш	瀬	i辺地川	11,520		11,520						
算用師	Ш	算	用師川	5,380	820	6,200						
増川川			曽川川		500	500						
長川			長川	4,200	3,600	7,800						
今別川	I		今別川	6,560		6,560						
蟹田川	I	角	蟹田川	23,000		23,000						
広瀬川			<b>広瀬川</b>	3,960	4,900	8,860						
阿弥陀		四	弥陀川	9,000		9,000						
四戸橋			戸橋川	1,560		1,560						
六枚橋	川 六枚橋川			6,120		6,120						
内真部	川 内真部川			9,100	1,000	10,100						
奥内川			奥内川	140	380	520						
瀬戸子			i戸子川	1,600		1,600						
天田内						天田内川		天田内川		8,560		8,560
新城川		新城川		6,640		6,640						
沼川			沼川	4,040		4,040						
貴船川	I		貴船川	1,400		1,400						
根井川			艮井川		2,290	2,290						
長沢川			長沢川	900	3,716	4,616						
堀差川		_	屈差川	1,660		1,660						
MAL	•		辺地川	23,800		23,800						
野辺地	Ш		:杷野川	8,000		8,000						
			5田川	3.200		3,200						
桧木川	ı		会木川	5,200	2,000	2.000						
	合	計		173.690	30,756	204.446						
	堤隙	方高 能力)		画高水流量規模の洪水の水位が3 画高水流量規模の洪水の水位と現		・ 画余裕高に満たない箇所。						
	堤防	断面	Bランク:現	現況の堤防断面・天端幅が、計画の堤防断面・計画の天端幅の2分の1未満の箇所。 現況の堤防断面・天端幅が、計画の堤防断面・計画の天端幅に対して不足しているが、 それぞれ2分の1以上確保されている箇所。								
用語の定義		iれ・ 「、漏水	Bランク: 過 堤 籄	過去に法崩れ・すべりの実績や、漏水の履歴があり、その対策が未施工の箇所。 過去に法崩れ・すべりの実績や、漏水の履歴があるが、その対策が暫定施工の箇所。 堤体あるいは基礎地盤の土質等からみて法崩れ・すべりや漏水が 発生する恐れのある 箇所で、所要の対策が未施工の箇所。								
	•補足	※この他、 また、新し ご間」とし		水衝部や洗掘箇所、工作物等設置箇所においても評定基準を定めています。 しく施工された堤防や破堤跡、旧川跡については、注意を要する箇所として「要注意 して整理しています。 5箇所については、青森県のホームページで公表している水防計画書に記載されています。								

<sup>※</sup>重要水防区間の延長は、要改修区間のうち未改修区間など、洪水時に危険が予想され重点的 に巡視点検が必要な箇所の左岸延長、右岸延長を合計したもの。

### 4. 現状の取組状況及び課題

青森圏域における減災対策について、各構成機関で現状を確認し、課題を抽出 した結果、以下のとおりである。(別紙-1参照。)

- (1)情報伝達、避難計画等に関する事項
  - a) 避難指示等の発令について

#### 口現状

- ・県は、避難指示等発令の目安となる水位到達情報を水防管理者へ通知するとともに、 報道機関の協力を得て一般に周知している。
- ・市町村は、水位到達情報や水位情報、気象予報・警報、土砂災害警戒情報等を参考 に、避難指示等の発令を行っている。

#### ■課題

・避難指示等の発令に対して、洪水予報河川及び水位周知河川以外の河川も含め、明確な発令基準(水位、降雨、気象状況など)が必要である。

1

#### タイムラインの作成及び発令基準(青森市参考)


#### タイムラインとは

- ●災害が発生することを前提として、関係者が事前にとるべき 行動を「いつ」「誰が」「何を するか」に着目して時系列で整 理した防災行動計画
- ●H24米国ハリケーン・サン ディで実施された「タイムライ ン」が被害軽減に大きな成果を 上げたことから、減災のソフト 対策として注目されるように なった
- ●国管理河川ではH26から主 に洪水に対応した「避難勧告等 の発令に着目したタイムライ ン」を策定・活用し、効果を上 げている。

H27関東・東北豪雨における 避難勧告等の発令率

氾濫危険情報発表: 45市町村 →うち18市町村でタイムライン策定済み

- ・9仏が策定済市町村発令率72% (13市町村で発令/18市町村)
- タイムライン未策定市町村 発令率 33% (9市町村で発令/27市町村)
- ⇒ 策定済み市町材の発令率が高い

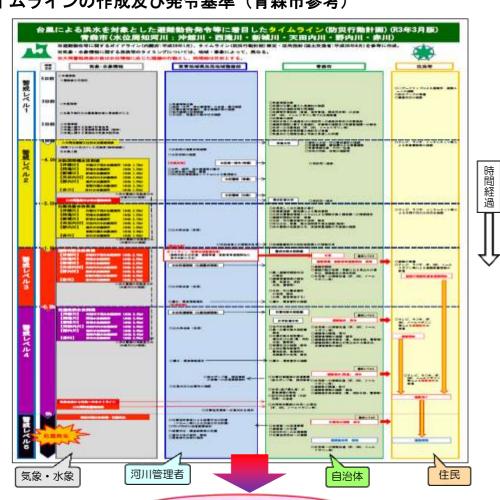

各主体の行動を時系列で整理

#### b) 避難場所等、避難経路について

#### 口現状

- ・県は、想定最大規模降雨に対する洪水浸水想定区域図を作成・公表し、関係機関へ提供している。
- ・県は、12河川(堤川、駒込川ほか)において、想定最大規模降雨による洪水浸水想 定区域図を作成・公表している。
- ・市町村は、洪水浸水想定区域図に基づき、避難場所等として公共施設を指定し、洪水 ハザードマップ等を作成し公表及び浸水想定区域が含まれる世帯へ配付している。
- ・県は、ダム下流部における浸水想定区域図を作成・公表している。
- ・県は、高潮浸水想定区域の指定・公表に向けた検討を行っている。
- ・市町村は、土砂災害警戒区域に基づき、土砂災害ハザードマップ等を作成し公表及 び、当該区域に含まれる世帯へ配布している。

#### ■課題

- ・各種の浸水想定区域または警戒区域等の指定・公表並びにハザードマップの作成・周知等が必要である。
  - ・洪水浸水想定区域/洪水ハザードマップ
    - ・ダム下流河川の浸水想定図/洪水ハザードマップ
    - ・土砂災害警戒区域/土砂災害ハザードマップ
    - ・高潮浸水想定区域/高潮ハザードマップ
  - ・ 津波災害警戒区域/津波ハザードマップ
- ・避難経路については、確実に安全な経路を特定できないため、公表は慎重に行う必要がある。

洪水ハザードマップ(市町村作成)

2

3





#### c)住民等への情報伝達の方法について

#### 口現状

- ・県は、河川砂防情報提供システムにより、水位情報や河川監視カメラ映像の情報提供 を行っている。
- ・県は、洪水お知らせメールにより、水位や雨量情報などを登録者に情報発信している。
- ・市町村は、避難情報を防災行政無線・緊急速報メール・HP・広報車・消防団車両による広報活動や、Lアラートなど報道機関を通して伝達している。
- ・市町村は、自主防災組織等の地域コミュニティとの協力・連携により避難対象地区住 民への情報周知を図っている。
- ・洪水予警報、水位周知情報の発表形式や土砂災害警戒情報の発表文の見直しを実施 し、危険レベルの統一化による災害情報の充実を図っている。

#### ■課題

- ・河川や災害・避難に関する各種情報について、地域住民の確実な避難行動につながるよう、その意味や有効性も含めて分かりやすくかつ確実に情報提供するとともに、その内容を理解してもらう必要がある。
  - ・水位等の情報提供をしていない河川でも対応が必要
  - ・情報発信サービスの利用者が一部にとどまっている
  - 災害情報を発表しても避難行動へ結びついていない
  - ・ハザードマップの内容(リスク情報や危険レベル等)が避難行動に 結びついていない
- ・情報等の伝達に利用する防災行政無線の老朽対策(更新・改良)が必要である。(デジタル化移行への機器整備)

5

4



#### d)避難誘導体制について

#### 口現状

- ・市町村職員、消防職員、水防団、自主防災組織等が連携し、危険な地域からの避難誘導を実施している。(災害の状況によって誘導できない場合は、自らの生命の安全の確保を最優先としている。)
- ・浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に立地し、市町村地域防災計画に定められている 要配慮者利用施設の避難確保計画作成をサポートしている。
- ・要配慮者利用施設と共同で避難訓練を実施している。
- ・誘導に当たっては、適切な時期と適切な避難方向への誘導、要配慮者の優先及び携行 品の制限等に留意し、実施している。

■課題	
・発災時に地域住民が的確な避難行動をとることができるよう、平素から避難所 の場所、避難準備、避難の心得等、周知徹底を図る必要がある。	6
・発災時に的確な避難誘導ができるよう、市町村職員と水防団員等の役割の明確 化や要配慮者に対する避難誘導体制について検討が必要である。	7
・浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に立地し、市町村地域防災計画に定められている要配慮者利用施設に対して、避難確保計画の作成を促す必要がある。	8
・市町村職員や水防団、要配慮者利用施設管理者などからの要望に備えて、 水害・土砂災害リスクに関する専門家を派遣できるような体制を準備しておく 必要がある。	9



| 総合防災訓練の状況(青森市)|



油川みんなの防災訓練の状況(青森市)

#### (2)水防に関する事項

a) 河川水位等に係わる情報提供について

#### □現状

- ・県は、市町村に対し、基準水位観測所で観測された水位により、水防警報河川において水防警報、水位周知河川において水位到達情報を発表している。
- ・市町村は、国や県などの水位観測情報サイトにより、リアルタイムでの情報収集を行っている。
- ・市町村は、職員、水防団員が目視により、河川の水位や状況を確認している。
- ・市町村は、消防団事務局が、水位超過ごとに電話、メール等で、消防団員へ連絡している。

■課題	
・水位計がない河川が多く、優先的に水防活動を行う箇所の特定・共有が難しいため、水位計設置の検討が必要である。	1 0
・準用河川の氾濫が多く、家屋等への被害も多いことから、水防体制を強化する 必要がある。	1 1
・水文観測所における停電対策が必要である。	1 2







#### b)河川の巡視区間について

#### 口現状

- ・県は、重要水防箇所を公表し、関係機関と共に合同巡視を実施するとともに、日常か ら重点的に巡視をしている。
- ・県は、出水時には、堤防や護岸などの河川管理施設を点検するため、河川巡視をして いる。
- ・市町村は、各水防団が受け持ち区間について、出動指令を受けて巡視を実施してい
- ・市町村は、職員、消防職員、水防団員、自主防災会と連携して管轄する区域(河川、 ため池、水路等)の巡視をしている。

#### ■課題

- ・水防団員の人員不足、高齢化等により、水防活動の対応が出来ない可能性があ るため、広報等による団員確保への取り組みが必要である。
  - 1 4

13

・水防団員の専門的な知見や技術を習得する機会や、経験が乏しいため、水防訓 練の実施や講習会への参加により、技術の向上を図る必要がある。



合同巡視状況 (青森市 堤川 牛館川合流点付近)



合同巡視状況(青森市 合子沢川 新横内橋)

# c)水防資機材の整備状況について

#### □現状

- ・県は、水防倉庫等に水防機材を備蓄し、水防に備えている。
- ・市町村は、水防倉庫、消防団各屯所に水防資機材(土のう袋、シート等)を備蓄し、 水防に備えている。

■課題	
・水防倉庫の不足、資機材の老朽化等により非常時に使用出来ない可能性がある ため整備する必要がある。 (防災倉庫が狭い、無い。)	1 5
・大規模な氾濫が予想される場合、資機材の調達に時間を要するため、日頃から 備蓄しておく必要がある。	1 6





県水防倉庫内備蓄状況(青森市 桜川)



県水防倉庫合同巡視状況(青森市 桜川)

#### d) 自治体庁舎の水害時における対応について

#### 口現状

・洪水浸水想定区域に含まれている庁舎、災害拠点病院等の施設もある。

#### ■課題

・氾濫等が発生した場合に備え、庁舎等の耐水性を確保するための対策が必要である。 【現状に合わせて内容を修正】

1 7

- (3) 氾濫水の排水、施設運用等に関する事項
  - a) 排水活動及び訓練、施設運用に関する取組

#### □現状

- ・県は、内水等を排除するためのポンプ設備を保有していない。
- ・県は、管理委託業者へ依頼し排水作業を実施している。
- ・市町村は、協定締結先の業者や消防団のポンプ車を活用した排水作業をしている。

#### ■課題

- ・排水資機材等の調達に時間と費用を要するため、排水訓練等が必要である。
- 18
- ・民間の土木業者頼みになってしまう部分があるため、協定等の検討が必要である。

1 9



二ツ森橋下流での排水活動(東北町 H18 出水)





赤川破堤時の排水活動(東北町 H28 台風第9号)

### 5. 減災のための目標

#### (1) 減災のための目標

地形的特徴、現状の取組状況及び課題を踏まえ、各構成機関が連携して令和 8年度までに達成すべき減災目標は以下のとおりとした。

### 【5年間で達成すべき目標】

青森圏域の対象河川は、堤川水系、蟹田川水系、野辺地川水系など33水系となっており他の圏域に比べ多く、重要水防箇所を有する河川も34河川と他の圏域に比べ多い。また、国民経済上重大又は相当な損害が生じるおそれのある洪水予報河川2河川、水位周知河川10河川を有する。このような状況を踏まえ、青森圏域の県管理河川で発生しうる大規模水害※に対し、「避難する・備える・連携する」ことにより、「逃げ遅れによる人的被害をなくすこと」・「社会経済被害の最小化※」を目指す。

- ○避難するとは・・・流域住民が主体的に水害リスクを把握し、避難につながる、住民目線の ソフト対策が必要です。
- ○備えるとは・・・・・「施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」との意識を持ち社 会全体で洪水氾濫に備えることが必要です。
- ○連携するとは・・・氾濫被害の防止や軽減、的確な水防活動を行うため、関係機関が連携 し、地域で総力を挙げて対応することが必要です。
- ※大規模水害・・・・・・・・・・・想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水氾濫による被害
- ※社会経済被害の最小化・・・大規模水害による社会経済被害を軽減し、早期に経済活動を再開できる状態

#### (2) 取組の方向性

河川管理施設等の整備を着実に進めるとともに、以下の取組を行っていく。

### 1)円滑かつ迅速な避難のための取組

- ①情報伝達、避難計画等の実効性確保に関する取組
- ②平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する取組
- ③円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する取組

#### 2)被害軽減のための取組

- ①水防体制の充実強化に関する取組
- ②多様な主体による被害軽減対策に関する取組

#### 3) 氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する取組

このような取組を実施することにより、「水防災意識社会」の再構築を目指すものとする。

# 6. 概ね5年で実施する取組

氾濫が発生することを前提として、社会全体で常にこれに備える「水防災意識社会」を再構築することを目的に、各構成機関が取り組む主な内容は次のとおりである。(別紙-2参照。)



#### (1)円滑かつ迅速な避難のための取組

### ①情報伝達、避難計画等に関する事項

主な取組項目	課題対応	実施時期	取組機関
洪水時における河川管理者からの情 報提供等(ホットラインの構築)	1, 4	継続実施	県 市町村 気象台
避難指示等発令の対象区域、判断基準 等の確認(水害対応タイムライン)	1, 4 7, 8	継続実施	県 市町村 気象台
水害危険性の周知促進 (水位周知河川の拡大、危機管理型水 位計の設置)	1, 4 7, 11	継続実施	県 市町村
ICT等を活用した洪水情報の提供	1, 4	継続実施	県 市町村 気象台
警戒レベルの統一化等による災害情報 の充実と整理	ĺ	継続実施	県 気象台
防災施設の機能に関する情報提供の 充実		必要に応じて 今後検討	県
ダム放流情報を活用した避難体系の 確立	2	継続実施	県 市町村

主な取組項目	課題対応	実施時期	取組機関
土砂災害警戒情報を補足する情報の 提供	_	継続実施	県 気象台
避難計画作成の支援ツールの充実	2	継続実施	県
隣接市町村における避難場所等の指定 (広域避難体制の構築)等	2	必要に応じて 今後検討	県 市町村
要配慮者利用施設における避難計画の作成及び避難訓練の実施	7,10	継続実施	県 市町村 気象台



# ②平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

主な取組項目	課題対応	実施時期	取組機関
洪水浸水想定区域等の早期指定、 洪水浸水想定区域図等の作成・公表	2	継続実施	県
ハザードマップの改良、周知、活用	2、3 7	継続実施	市町村
既に保有する浸水実績等の共有、住民 への周知	3, 7 10	継続実施	県 市町村
ハザードマップポータルサイトにおけ る水害リスク情報の充実	2, 4	継続実施	県
災害リスクの現地表示	4	必要に応じて 今後検討	県 市町村
防災教育の促進 (指導計画を関係市町村の全ての学校 に共有)	4、7	継続実施	県 市町村 気象台
避難訓練への地域住民の参加促進	4	継続実施	県 市町村
共助の仕組みの強化	4	継続実施	県 市町村
住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進	9	継続実施	県 市町村 気象台
地域防災力の向上のための人材育成	9	継続実施	県 市町村 気象台




看板設置状況(青森市 堤川・駒込川)




洪水ハザードマップ (青森市 堤川・駒込川)

# ③円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項

主な取組項目	課題対応	実施時期	取組機関
洪水予測や水位情報の提供の強化	4、11 12	継続実施	県 市町村 気象台
防災行政無線の改良、防災ラジオの配 布等情報伝達手段の整備	6	継続実施	市町村
応急的な退避場所の確保	_	必要に応じて 今後検討	市町村
河川防災ステーションの整備	_	必要に応じて 今後検討	県 市町村

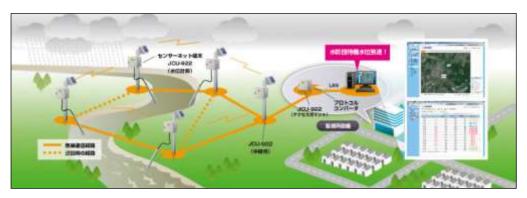

危機管理型水位計ネットワークイメージ

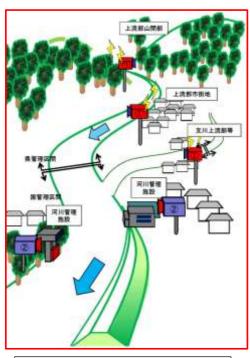

簡易型河川監視用カメライメージ

# (2)被害軽減のための取組

# ①水防体制に関する取組

主な取組項目	課題対応	実施時期	取組機関
重要水防箇所や水防資機材等につい て、関係者が共同で点検	12, 13	継続実施	県 市町村
水防に関する広報の充実 (水防団確保に係る取組)	1 4	継続実施	県 市町村
関係機関、水防団等の技術力向上のため、水防工法訓練等に参加	15, 16	継続実施	県 市町村
水防団間での連携、協力に関する検討	7、14	継続実施	県 市町村





| 水防訓練の状況(八戸市 馬淵川)

# ②多様な主体による被害軽減対策に関する取組

主な取組項目	課題対応	実施時期	取組機関
浸水想定区域内の市町村庁舎等において、各施設管理者等に対する情報 伝達体制・方法の検討	1 7	継続実施	県 市町村
市町村庁舎等の機能確保のための対策 の充実 (耐水化、非常用発電等の整備)	1 7	継続実施	市町村
早期復興を支援する事前の準備	_	継続実施	県 市町村

# (3) 氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する取組

主な取組項目	課題対応	実施時期	取組機関
排水施設、排水資機材の運用方法の	18,19	必要に応じて	県
改善及び排水施設の整備等		今後検討	市町村



資機材運搬用トラック



資機材点検の状況



排水ポンプ①



排水ポンプ②

# 7. フォローアップ

各構成機関の取組については、必要に応じて、地域防災計画や水防計画等に反映するなどによって責任を明確にし、組織的、計画的、継続的に取り組むこととする。

原則、本協議会を毎年出水期前に開催し、取組の進捗状況を確認するとともに、必要に応じて全国の取組内容や技術開発の動向等も踏まえ、取組方針を見直すこととする。また、実施した取組についても訓練等を通じて習熟、改善を図る等、継続的なフォローアップを行うこととする。